

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)11月28日

G 11 B 5/127

6789-5D В

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称 垂直磁気ヘッド

> 願 平2-64326 印特

願 平2(1990)3月16日 229出

上 原 70発明者 裕二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

賢 治 @発 明 者 佐藤

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

均 @発明者 金

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

明 70発 明 者

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

の出願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

. 00代 理 人 弁理士 青 木 外4名

最終頁に続く

1. 発明の名称

垂直磁気ヘッド

2. 特許請求の範囲

1. 軟磁性材料よりなるスライダブロック (10) の端面に導体コイル (13) および主磁極 (11) を 積層して成る垂直磁気ヘッドにおいて、

上記スライダブロック (10) と主磁極 (11) と の距離をあけるために設けられる非磁性層として ダイアモンド層 (12) を使用したことを特徴とす る垂直磁気ヘッド。

2. 軟磁性材料よりなるスライダブロック (10) の確面に導体コイル (13) および主磁極 (11) を 積層して成る垂直磁気ヘッドにおいて、

上記スライダブロック (10) と主磁極 (11) と の距離をあけるために設けられる非磁性層として 熱伝導率の高い非磁性金属層 (16) を使用したこ とを特徴とする垂直磁気ヘッド。

3. 発明の詳細な説明

(低 要)

磁気ディスク装置において、情報の記録・再生 を行なう垂直磁気ヘッドに関し、

コイルの発熱による保護膜の割れを防止するこ とを目的とし、

軟磁性材料よりなるスライダブロックの韓面に 導体コイルおよび主磁極を積層して成る垂直磁気 ヘッドにおいて、上記スライダブロックと主磁極 との距離をあけるために設けられる非磁性層とし て、ダイアモンド層又は熱伝導率の高い非磁性金 **関層を使用するように構成する。**

〔産業上の利用分野〕

本発明は、磁気ディスク装置において、情報の 記録・再生を行なう垂直磁気ヘッドに関する。

近年、磁気ディスク装置の大容量化に伴い、記 緑媒体上の磁化パターンの大きさが急激に小さく. なってきている。このため、再生出力の低下を防 ぐために、記録再生用導体コイルの巻数は年々増

(2)

加の傾向にある。このためコイルからの発熱による悪影響を防止することが重要な課題となっている。

〔従来の技術〕

従来の垂直薄膜磁気へッドの斜視図及びはすっているが関係である。これは浮上スライダをおにてるスライダブロック1の幅からなる非磁性圏2をかたフォトレンはは、MiPeからなるよれのででは、MiPeからをAℓ20。等のでででは、MiPeからをAℓ20。等のでででは、MiPeかを有している。3 からられてのでででは、では、MiPeからをを有いないがある。でででは、MiPeからをを有いながある。このでででは、MiPeからを有いないのでででは、MiPeからを有いては、MiPeからを有いては、MiPeからでででは、MiPeがは、

(3)

〔作 用〕

導体コイル13に発生した熱は、主磁極11とスライダブロック10との間に設けた熱伝導率の高いダイアモンド層12又は非磁性金属層16を通してスライダブロック10へ拡散されるため導体コイル13は高温とならず、加工保護膜15の割れを防ぐことができる。

〔実施例〕

第1図は本発明の第1の実施例を示す断面図で ある。

同図において、10は浮上スライダを構成する軟 磁性フェライトからなるスライダブロックであり、 該スライダブロック10の端部には、主磁極11に接 続する部分を除いた部分を低くし、そこに厚さ10~30 m 程度のダイアモンド層(非磁性層)12が形成されている。そして該ダイアモンド層12の上には Cu からなる導体コイル13と、熱硬化させたフォトレジストからなる有機絶縁層14が歌けられている。また該有機絶縁膜14のコイル中心部に窓あ

(発明が解決しようとする課題)

上記従来の垂直薄膜磁気ベッドでは、導体コイル3の巻数増加にともなってコイル抵抗が増加するため、記録電流印加時に、コイル抵抗による発熱により、導体コイル3を覆っている有機絶縁層4の発がス、膨張等をひきおこし、加工保護膜6に割れが発生するという問題がある。

本発明は上記従来の問題点に鑑み、コイルの発 熱による保護膜の割れを防止可能とした垂直磁気 ヘッドを提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため本発明の垂直磁気へッドでは、軟磁性材料よりなるスライダブロック10の増面に導体コイル13 および主磁極11を積層して成る垂直磁気へッドにおいて、上記スライダブロック10と主磁極11との距離をあけるために設けられる非磁性層としてダイアモンド層12又は、熱伝導率の高い非磁性金属層16を使用したことを特徴とする。

(4)

けし、その部分にNiPeなどからなる主磁極11がスライダブロック10に接続して設けられ、該主磁極11の他端は下方に延びてスライダブロック10の下面と一致している。さらに上配各薄膜を覆ってAlpo などからなる加工保護膜15が設けられている。

なお前記非磁性層として設けられるダイアモンド暦12はCVD法によって形成することができる。この方法は平行平板電極を有する真空容器内の、一方の電極上に基板を設置しておき、CH₄とH。をCH₄/H₂≈2%、圧力≈200Torrとなるように導入し、この状態で両電極間に高周波電圧を印加してプラズマを発生させることによって基板上にダイアモンド膜を形成することができる。

以上の本実施例によれば、ダイアモンドが熱伝 導率の良好な物質であることにより、導体コイル 13で発生した熱はダイアモンド層12を通ってスラ イダブロック10へ拡散される。このため導体コイ ル13は高温とならず、従って有機絶縁物14の発が ス、膨張等は起らず、加工保護膜15の割れ発生は 防止される。

第2図は本発明の第2の実施例を示す図である。 同図において第1図と同一部分は同一符号を付し て示した。

本実施例は基本的には前実施例と同様であり、 異なるところは、スライダブロック10と導体コイル13との間に設けたダイアモンド層12の代りに熱 伝導率の高い例えばCu 等の非磁性金属層16を用い且つ該非磁性金属層16と導体コイル13との間に SiO,等の絶縁膜17を介在させたことである。なお 非磁性金属層16の厚さは10~30m程度で良く、めっき、スパッタ等で形成することができる。

このように構成された本実施例は、導体コイル 13で発生した無は非磁性金属層16を通してスライ ダブロック10に拡散されるため、前実施例と同様 な効果を得ることができる。

〔発明の効果〕

以上説明した様に、本発明によれば、導体コイルで発生する熱をコイル部分から速やかに拡散さ

(7)

せることができるため、発熱による加工保護膜の ・・・ 割れを防ぐことが可能となり、垂直磁気ヘッドの 信頼性の向上に寄与するところ大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す断面図、 第2図は本発明の第2の実施例を示す断面図、 第3図は従来の垂直磁気ヘッドを示す図である。 図において、

10はスライダブロック、

11は主磁極、

12はダイアモンド層、

13は導体コイル、

14は有機絶縁膜、


15は加工保護膜、


16は非磁性金属層、


17は絶縁膜

を示す。

(8)

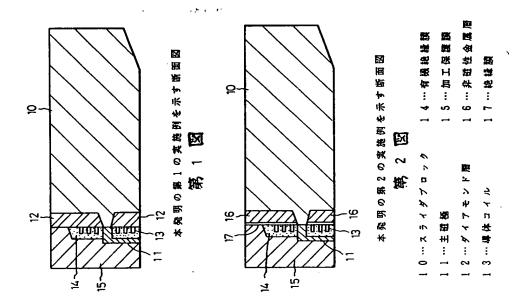

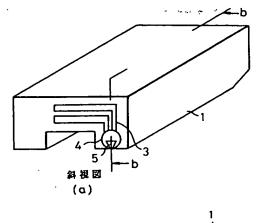

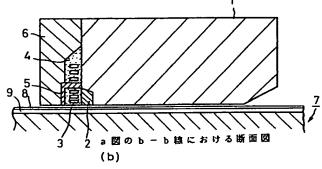

従来の垂直磁気ヘッドを示す図 第 3 図

第1頁の続き ②発明者神田英一神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地富士通株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.